



DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO




PROFESIONAL (600 a 1000mm)

V měřidle je použita nejpřesnější snímací technologie ABSOLUTE. Ta umožňuje mimo jiné uchovat dlouhodobě v paměti nulovou pozici. Při zapnutí je na displeji vždy zobrazena aktuální hodnota měřicích ramen, a měřidlo je ihned připraveno k použití bez dalšího nastavení, případně kalibrace. Kvalitní zpracování pro zajištění plynulého pohybu jezdce. Robustní konstrukce. Nerezové tělo. Datový výstup pro připojení interface SPC/USB.

Popis:

1. Vnitřní měřicí plochy, 2. Vnější měřicí plochy, 3. Ovládací tlačítka, 4. Displej, 5. Aretační šroub 6. Datový výstup, 7. Aretace jemného stavění, 8. Slot baterie, 9. Šroub jemného stavění, 10. Hlavní stupnice.

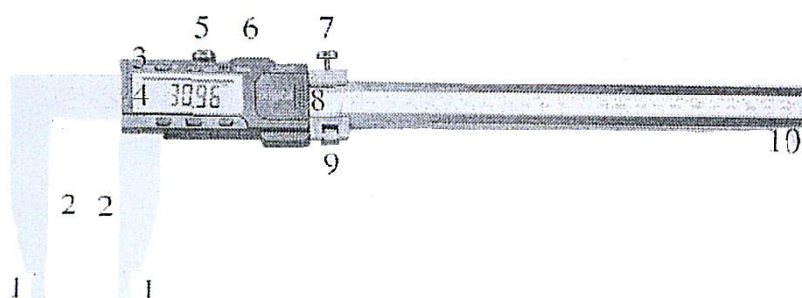

Vlastnosti:

Odečítání:	0,01mm/0,0005"
Přesnost:	+/-0,05mm (0-600mm) +/-0,06mm (0-1000mm)
Rychlost posuvu:	bez omezení
Stupeň krytí:	IP54
Napájení:	3V baterie CR2032
Teplota:	0 - +40°C (skladovací i pracovní)
Vlhkost:	max. 80%

Funkce tlačítek:

ON/OFF	zapnutí/vypnutí
in/mm	přepínání jednotek
HOLD	přidržení naměřené hodnoty
0	přepnutí do inkrementálního režimu (svítí ikona INC). Funkci zruší stisk 0 na 3 vteřiny
Origin	reset nastavené 0. Pokud je reset nutný, přidržte ramena u sebe a stiskněte na 5 vteřin. Displej se vynuluje.
SET	aktivace režimu Preset. Pro nastavení hodnoty stiskněte na 3 vteřiny, na displeji bliká P. Opět dlouze stiskněte, blikají číslice. Krátkým stiskem zvolte 0-9, dlouhým stiskem přepnete na další číslici. Postup opakuje. Pro ukončení dlouze stiskněte, bliká P. Krátkým stiskem zobrazíte nastavenou hodnotu (svítí P). Režim Preset zrušíte krátkým stiskem, P nesvítí. Funkci nelze použít v inkrementálním režimu.

Baterie:

Pokud číslice blikají, nebo se nezobrazují, je nutno vyměnit baterii. Odejměte víčko a gumovou vložku, povytáhněte držák baterie a vyměňte ji při dodržení polarity (+ nahoru). Zapněte měřidlo a nastavte nulu tlačítkem Origin.

www.kmitex.cz